

**Overhaul Periods, Service Life Limits,  
and Airworthiness Procedures for AVIA  
Propellers and Accessories**

**Intervaly generálních oprav, celková  
provozní životnost, a postupy pro  
zachování letové způsobilosti vrtulí  
a příslušenství Avia Propeller**

**WARNING:**

To maintain the flight safety of propellers and propeller control systems, it is essential that they be overhauled at the intervals specified in this Service Bulletin and that the overhauls be properly performed in accordance with the manufacturer's service documents. Service experience has shown that propellers which are neglected, not overhauled or overhauled improperly can result in a component failure that could result in death, serious bodily injury, and/or substantial property damage.

**VAROVÁNÍ:**

Pro zachování letové bezpečnosti vrtulí a systémů ovládání vrtulí je nezbytné, aby generální opravy byly prováděny v intervalech uvedených v tomto servisním bulletinu, a to v souladu s opravárenskou dokumentací výrobce. Zkušenosti z provozu ukazují, že zanedbané vrtule s neprovedenou nebo nesprávně provedenou generální opravou mohou mít za následek závadu součástí, která může vést k umrtí, vážnému zranění, a/nebo značným materiálním škodám.

**1. INTRODUCTION**

**A. Description**

The bulletin provides overhaul periods, service life limits, and instructions for continued airworthiness for the propellers and accessories manufactured by Avia Propeller. Always the latest edition of this bulletin applies. Deviations from this bulletin require approval of local Aviation Authority.

**B. Reason**

EASA and FAA Regulations require to establish and publish the overhaul periods and service life limits for propellers and accessories.

**2. TERMS AND DEFINITIONS**

**A. Time Between Overhaul (TBO)**

The TBO is overhaul interval established as a result of a TBO-development-program. It is expressed in flight hours and calendar time before the propeller requires an overhaul (whichever comes first).

Airworthiness Directive (AD) may reduce the TBO.

The TBO for all Avia propellers and accessories is specified in Section 7 for standard installations or in Section 8 for installations with restricted TBO.

**1. ÚVOD**

**A. Popis**

Tento bulletin obsahuje intervaly generálních oprav, celkovou životnost, a postupy pro zachování letové způsobilosti pro vrtule a příslušenství výrobce Avia Propeller. Závazné je vždy poslední vydání tohoto bulletinu. Veškeré odchylky od tohoto bulletinu podléhají schválení leteckého úřadu provozovatele.

**B. Důvod**

Předpisy EASA a FAA vyžadují stanovení a uveřejnění intervalů generálních oprav a celkové provozní životnosti pro vrtule a příslušenství.

**2. DEFINICE**

**A. Time Between Overhaul (TBO)**

TBO je interval generálních oprav stanovený na základě programu pro zvyšování TBO. Definuje hodiny provozu a kalendářní dobu, po jejichž uplynutí musí být na vrtuli provedena generální oprava (podle toho co nastane dříve).

Airworthiness Directive (AD) může TBO omezit.

TBO pro všechny vrtule a příslušenství Avia je uvedeno v Oddílu 7 pro standardní instalace a v Oddílu 8 pro instalace s omezeným TBO.

*The technical content of this document is approved under authority of DOA No. EASA.21J.072.*

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| Office of Airworthiness:<br>Zbyněk Tvrdlík<br>Date: August 15, 2024 | Prepared:<br>Michal Rout<br>Date: August 15, 2024 | Page : 1<br>Pages : 14 |
|---|---|------------------------|

Replaces edition of June 27, 2024 (1AU) ; Change No.R-41/24

The TBO starts from the date of installation on the aircraft, but this must not be later than 24 months from new assembly or overhaul. Otherwise the TBO automatically starts after this 24 months.

Calendar TBO is not interrupted by subsequent removal of the propeller from the aircraft.

Calendar time affects the life of rubber seals. Furthermore, the propeller is constantly subjected to corrosion and erosion from environmental exposure. Corrosion can create hidden defects in critical propeller components ; therefore, the calendar TBO is specified. Experience has shown that special care, such as keeping an aircraft hangared, is not sufficient to not respect the calendar TBO.

The propeller is packed in a film with protection against corrosion damage. Do not break an original package until installing the propeller on the aircraft.

If the propeller is removed from service longer than 24 months, the "Reactivating" in Avia Propeller is recommended before further operation. The reactivating does not affect the operation TBO or the calendar TBO of the propeller.

#### **B. Time Since Overhaul (TSO)**

TSO is the number of flight hours and the calendar time accumulated on the propeller since the last overhaul.

#### **C. Time Since New (TSN)**

TSN is the total number of flight hours accumulated on the propeller since the new assembly.

#### **D. Service Life Limit**

Some components of the propeller assembly may be life-limited. Such component must be retired from service after a specific number of flight hours. Refer to chapter "Airworthiness Limitations" in the applicable Operation and installation manual for life-limited parts and their life limits.

Pokud je vrtule instalována na letoun během 24 měsíců od data výroby nebo generální opravy, začíná TBO běžet od data instalace. Jinak začíná TBO běžet automaticky po těchto 24 měsících.

Kalendářní TBO není přerušeno následnou demontáží vrtule z letounu.

Kalendářní doba ovlivňuje životnost pryžových těsnění. Vrtule je také neustále vystavena korozi a erozi působením okolního prostředí. Koroze může vést ke vzniku skrytých vad na kritických dílech vrtule. Proto je stanoveno kalendářní TBO. Zkušenosti ukazují, že ani zvláštní péče, jako je například stálé hangárování letounu, není dostačující k nerespektování kalendářního TBO.

Vrtule je zabalena ve fólii s ochranou proti korozi. Neporušujte originální obal bez úmyslu instalovat vrtuli na letoun.

Pokud je vrtule mimo provoz déle než 24 měsíců, doporučuje se před znovuuvedením do provozu provést "Oživení vrtule" v Avia Propeller. Oživení vrtule nemá žádný vliv na provozní nebo kalendářní TBO vrtule.

#### **B. Time Since Overhaul (TSO)**

TSO je počet hodin provozu a kalendářní doba nashromážděné na vrtuli od poslední generální opravy.

#### **C. Time Since New (TSN)**

TSN je celkový počet hodin provozu vrtule od jejího vyrobení.

#### **D. Celková provozní životnost**

Některé díly vrtule mohou mít omezenou životnost. Takový díl musí být po stanovených hodinách provozu vyřazen. Díly s omezenou životností a jejich životnosti jsou uvedeny v kapitole „Omezení letové způsobilosti“ v příslušné Provozní a montážní příručce.

*The technical content of this document is approved under authority of DOA No. EASA.21J.072.*

|  |   |  |                        |
|--|---|--|------------------------|
| Office of Airworthiness:<br>Zbyněk Tvrdík<br>Date: August 15, 2024 | Prepared:<br>Michal Rout<br>Date: August 15, 2024 |  | Page : 2<br>Pages : 14 |
|--|---|--|------------------------|



### 3. PROCEDURES FOR CONTINUED AIRWORTHINESS

#### A. Overhaul

Overhaul is required in the following cases:

- (1) The number of flight hours and/or calendar time accumulated on the propeller have reached the specified TBO limit.
- (2) Ground strike or foreign object strike resulted in visible damage of the blades.
- (3) Overspeed or overtorque event resulted in overhaul (refer to applicable Operation and Installation Manual).
- (4) Strong corrosion, cracks and/or damages, where the other maintenance is not sufficient.
- (5) Flight hours and/or calendar time in service are unknown.

Overhaul returns the TSO to zero, but not the TSN.

#### B. Time Inspection in the Field

Time inspection in the field may be applied in the case that the calendar TBO is expired, while the flight hour limit is not reached. The inspection may extend the calendar TBO for 12 months, provided that total calendar time, including the extension, does not exceed 96 months.

Calendar TBO cannot be extended in the field on the propeller at which the Time inspection in the workshop was previously made, and on the following installations:

- (1) agricultural and/or aerobatic installations
- (2) AV-series propellers
- (3) propeller V510T
- (4) propellers mentioned in Section 8.

Time inspection in the field must be accomplished by a person authorized by the Avia Propeller.

### 3. POSTUPY PRO ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

#### A. Generální oprava

Generální oprava je nutná v těchto případech:

- (1) Počet hodin provozu a /nebo kalendářní doba provozu vrtule dosáhly stanoveného TBO.
- (2) Kontakt vrtule se zemí nebo s cizím objektem, při kterém dojde k viditelnému poškození listů.
- (3) Přetočení vrtule nebo překročení kroutícího momentu vyžadující generální opravu (viz příslušnou provozní a montážní příručku).
- (4) Silná koroze, trhlinky a/nebo poškození, kdy je jiná oprava nedostačující.
- (5) Neznámé provozní a/nebo kalendářní TSO nebo TSN vrtule v provozu.

Generální oprava vrací TSO na nulu, ne však TSN.

#### B. Dobová prohlídka v provozu

Dobovou prohlídku v provozu lze využít v případě, že je vyčerpáno kalendářní TBO, ale není dosaženo limitu provozních hodin. Na základě prohlídky může být kalendářní TBO prodlouženo o 12 měsíců za předpokladu, že celková kalendářní doba, včetně tohoto prodloužení, nepřesáhne 96 měsíců.

Dobovou prohlídku v provozu nelze provést u vrtule, u které byla předtím provedena Dobová prohlídka v servisu, a dále u následujících instalací:

- (1) vrtule v zemědělském a/nebo akrobatickém provozu
- (2) vrtule řady AV
- (3) vrtule V510T
- (4) vrtule uvedené v Oddílu 8.

Dobovou prohlídku v provozu může provést pouze osoba schválená Avia Propeller.

*The technical content of this document is approved under authority of DOA No. EASA.21J.072.*

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| Office of Airworthiness:<br>Zbyněk Tvrdlík<br>Date: August 15, 2024 | Prepared:<br>Michal Rout<br>Date: August 15, 2024 | Page : 3<br>Pages : 14 |
|---|---|------------------------|

### **C. Time Inspection in the Workshop**

Time inspection in the workshop is applicable in case that flight hour limit is not reached, but calendar TBO is expired. The inspection may extend the calendar TBO up to the limit mentioned in section 7.

The propeller must be sent to the Avia Propeller not later than 3 months from expiration of calendar TBO, otherwise the Time inspection cannot be done.

In case the propeller is in a poor condition, the Time inspection may be refused and overhaul is necessary.

Time inspection is not applicable for the following propellers:

- (1) propeller V510T
- (2) propellers mentioned in Section 8.

During the Time inspection, the propeller is disassembled and all parts are inspected. Some models require magnetic particle inspection on certain parts.

The blades used in agricultural and/or aerobatic operation must always be overhauled. Other blades must be overhauled only in the case that calendar TSO, including the extension, exceeds 96 months.

All seals are replaced with the new ones.

The propeller is reassembled, adjusted, balanced, and tested.

### **D. Special Inspections**

Special inspection is necessary, whenever one of the following events exist:

- (1) Overspeed or overtorque event resulting in special inspection (refer to applicable Operation and Installation manual)
- (2) Lightning strike
- (3) Exposure to fire or excessive heat
- (4) Engine oil contamination

### **C. Dobová prohlídka v servisu**

Dobovou prohlídku v servisu lze využít v případech, kdy vrtule nemá vyčerpaný limit provozních hodin, ale má vyčerpané kalendářní TBO. Na základě prohlídky může být kalendářní TBO prodlouženo až o počet měsíců uvedený v oddílu 7.

Vrtule musí být zaslaná do Avia Propeller nejpozději do 3 měsíců od vypršení kalendářního TBO, jinak nelze dobovou prohlídku provést.

V případě špatného stavu vrtule může být dobová prohlídka zamítnuta a je nutné provést generální opravu.

Dobovou prohlídku nelze provést u následujících vrtulí:

- (1) vrtule V510T
- (2) vrtule uvedené v Oddílu 8

Při dobové prohlídce je vrtule rozebrána a všechny díly jsou zkontrolovány. U některých typů vrtulí musí být některé díly zkontrolovány na trhlinky magnetickou práškovou metodou.

Na vrt. listech používaných v zemědělském a/nebo akrobatickém provozu musí být vždy provedena generální oprava. Na ostatních listech musí být provedena generální oprava v případě, že kalendářní TSO, včetně prodloužení, přesáhne 96 měsíců.

Veškerá těsnění jsou vyměněna za nová.

Vrtule je znovu sestavena, nastavena, vyvážena, a vyzkoušena.

### **D. Speciální prohlídky**

Speciální prohlídka je nezbytná, pokud dojde k jedné z následujících událostí:

- (1) Přetočení vrtule nebo překročení kroutícího momentu vyžadující Speciální prohlídku (viz příslušnou provozní a montážní příručku)
- (2) Úder blesku
- (3) Vystavení ohni nebo nadměrnému žáru
- (4) Kontaminace motorového oleje

*The technical content of this document is approved under authority of DOA No. EASA.21J.072.*

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| Office of Airworthiness:<br>Zbyněk Tvrdlík<br>Date: August 15, 2024 | Prepared:<br>Michal Rout<br>Date: August 15, 2024 | Page : 4<br>Pages : 14 |
|---|---|------------------------|



|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| AVIA PROPELLER Ltd.<br>Beranových 666<br>199 00 Praha 9<br>Czech Republic | <b>SERVICE BULLETIN</b><br><b>No. 1AV</b> | DOA No.<br><br>EASA.21J.072 |
|---|---|-----------------------------|

#### 4. TEMPORARY TBO EXTENSION

To avoid a long aircraft grounding and possibility of flexible overhaul schedule, the Avia Propeller considers that additional 100 hours and/or three months beyond published TBO limits are acceptable for all propellers and accessories manufactured by Avia Propeller.

The approval must be obtained from operator's Aviation authority and should be limited to a specific propeller.

Such extension can be applied only one time and should not be considered as permanent TBO extension to routine exceeding of published TBO limits.

#### 5. SPECIAL REQUIREMENTS

##### A. Aerobatic Propellers and Accessories

Propellers and accessories used for aerobatic flying must be overhauled at 1/2 of the operating TBO (hours).

Example:

TBO limit of V500A propeller according to Section 7 of this bulletin is 2000 hours. TBO limit of V500A propeller used for aerobatic flying is 1000 hours,  $2000 / 2 = 1000$ .

If the propeller operation is changed from non-aerobatic to aerobatic, the remaining operation TBO must be divided by two.

Example:

TBO limit of V500A propeller according to Section 7 of this bulletin is 2000 hours. Your V500A propeller has 1300 hours of non-aerobatic flying, it means that remain 700 hours of non-aerobatic flying until overhaul. You change type of operation from non-aerobatic to aerobatic flying for the same propeller. You have 350 hours to the next overhaul,  $700 / 2 = 350$ .

Once a propeller is used on an aerobatic aircraft (as defined in EASA CS-23), the specified TBO limit for an aerobatic propeller is to be maintained until overhaul is performed, even if the propeller is later installed on a non-aerobatic aircraft.

For propellers installed on aerobatic aircraft, but used only for non-aerobatic flying, the TBO according to Section 7 of this bulletin applies.

#### 4. DOČASNÉ PRODLOUŽENÍ TBO

Pro předejití dlouhého uzemnění letounu a možnost flexibilního plánování generální opravy připouští Avia Propeller dodatečných 100 hodin a/nebo tři měsíce nad stanovené limity TBO. Dočasné prodloužení TBO lze aplikovat na všechny vrtule a příslušenství Avia Propeller.

Dočasné prodloužení TBO musí být schváleno příslušným leteckým úřadem provozovatele, a je vázáno ke konkrétní vrtuli.

Dočasné prodloužení smí být použito pouze jedenkrát. Nesmí být považováno za trvalé prodloužení TBO a používáno pro pravidelné překračování stanovených limitů.

#### 5. SPECIÁLNÍ POŽADAVKY

##### A. Akrobatické vrtule a příslušenství

Na vrtulích a příslušenství použitých k akrobatickému létání musí být provedena generální oprava v 1/2 provozního TBO (hodiny).

Příklad:

TBO limit vrtule V500A dle oddílu 7 tohoto bulletinu je 2000 hodin. TBO limit vrtule V500A používané pro akrobatické létání je 1000 hodin,  $2000 / 2 = 1000$ .

Pokud je provoz vrtule změněn z neakrobatického na akrobatický, musí být zbývající provozní TBO děleno dvěma.

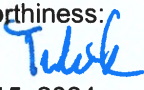

Příklad:

TBO limit vrtule V500A dle oddílu 7 tohoto bulletinu je 2000 hodin. Vaše vrtule V500A má nalétáno 1300 hodin v neakrobatickém provozu, zbývá jí tedy 700 hodin neakrobatického provozu do provedení generální opravy. Pokud změníte provoz této vrtule z neakrobatického na akrobatický, zbývá této vrtuli 350 hodin provozu do provedení generální opravy,  $700 / 2 = 350$ .

U vrtule použité na akrobatickém letounu (definováno v EASA CS-23) musí být dodržen stanovený limit TBO pro akrobatickou vrtuli až do provedení generální opravy, a to i v případě, že je vrtule později instalována na neakrobatický letoun.

Pro vrtuli instalovanou na akrobatickém letounu, ale používanou výhradně v neakrobatickém provozu, platí TBO podle oddílu 7 tohoto bulletinu.

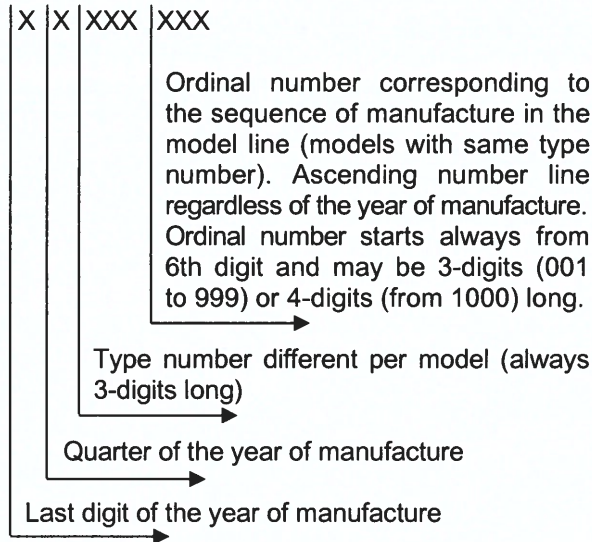
*The technical content of this document is approved under authority of DOA No. EASA.21J.072.*

|  |   |  |                            |
|--|---|--|----------------------------|
| Office of Airworthiness:<br>Zbyněk Tvrdek <br>Date: August 15, 2024 | Prepared:<br>Michal Rout <br>Date: August 15, 2024 |  | Page : 5<br><br>Pages : 14 |
|--|---|--|----------------------------|

Replaces edition of June 27, 2024 (1AU) ; Change No.R-41/24

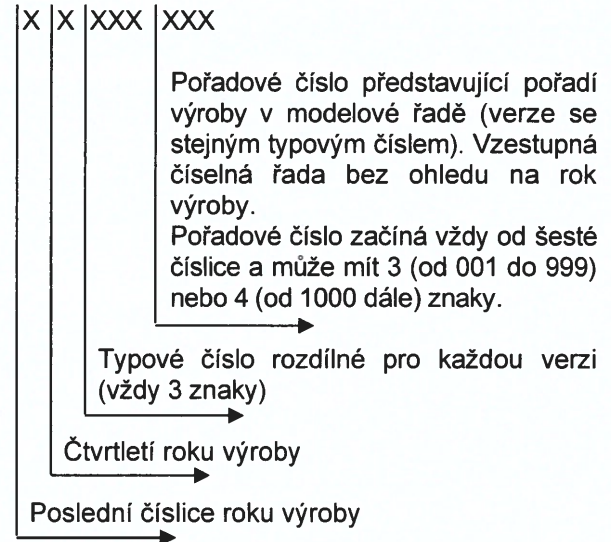
**6. PROPELLER SERIAL NUMBERS**

**A. Propeller manufactured before April, 2004**

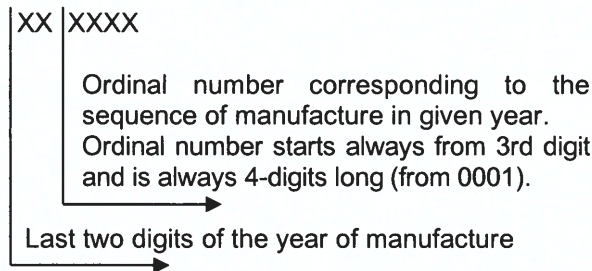


**6. VÝROBNÍ ČÍSLA VRTULÍ**

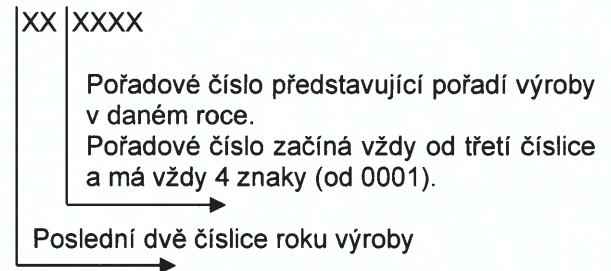
**A. Vrtule vyrobené do března 2004**



**B. Propeller manufactured during or after April 2004**



**B. Vrtule vyrobené od dubna 2004**



**7. APPROVED TBO LIMITS**

Remarks to the model designation

- \* = additional letters for models equipped with counterweights and/or feathering system
- \*\* = additional letters for models equipped with feathering and/or reverse system

Modified propellers

For propeller modified from one model to the other (if eligible) is valid the TBO of the new model.

**7. SCHVÁLENÉ LIMITY TBO**

Poznámky ke značení vrtulí

- \* = další písmena pro verze vybavené závažími a/nebo systémem praporování
- \*\* = další písmena pro verze vybavené systémem praporování a/nebo reverzování

Přestavené vrtule

Pro vrtule přestavené z jedné verze na jinou (je-li to možné), platí limit TBO podle nové verze.

The technical content of this document is approved under authority of DOA No. EASA.21J.072.

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| Office of Airworthiness:<br>Zbyněk Tvrdek<br>Date: August 15, 2024 | Prepared:<br>Michal Rout<br>Date: August 15, 2024 | Page : 6<br>Pages : 14 |
|--|---|------------------------|



|   |                                      |                         |
|---|--------------------------------------|-------------------------|
| AVIA PROPELLER Ltd.<br>Beranových 666<br>199 00 Praha 9<br>Czech Republic | <b>SERVICE BULLETIN<br/>No. 1 AV</b> | DOA No.<br>EASA.21J.072 |
|---|--------------------------------------|-------------------------|

**A. AV-SERIES PROPELLERS**
**A. VRTULE ŘADY AV**

| Propeller Model<br><i>Verze vrtule</i>  | Engine<br><i>Motor</i>  | TBO   |                         |
|---|---|---|-------------------------|
|   |   | Hours<br><i>Hodiny</i>  | Months<br><i>Měsíce</i> |
| <b>AV-723 SERIES</b>  |   |   |                         |
| AV-723-1-B-(* ) / (* ) 183-415  | Lycoming (AE)(I)O-360 Series  | 1000  | 72                      |
| AV-723-1-B-(* ) / (* ) 188-401  | Lycoming (AE)(I)O-360 Series  | 1000  | 72                      |
| AV-723-1-B-(* ) / (* ) 191-401  | Lycoming (AE)(I)O-360 Series  | 1000  | 72                      |
| AV-723-1-B-(* ) / (* ) 198-427  | Lycoming (AE)(I)O-540 Series<br>Lycoming TIO-540 Series               | 1000<br>1000  | 72<br>72                |
| AV-723-1-B-(* ) / (* ) 204-427  | Lycoming (AE)(I)O-540 Series<br>Lycoming TIO-540 Series               | 1000<br>1000  | 72<br>72                |
| AV-723-1-C-(* ) / (* ) 183-415  | Lycoming (AE)(I)O-320 Series  | 1000  | 72                      |
| AV-723-1-C-(* ) / (* ) 188-401  | Lycoming (AE)(I)O-320 Series  | 1000  | 72                      |
| AV-723-1-D-(* ) / (* ) 183-415  | TCM (TS)IO-360 Series   | 1000  | 72                      |
| AV-723-1-D-(* ) / (* ) 188-401  | TCM (TS)IO-360 Series<br>TCM (I)O-470 Series                          | 1000<br>1000  | 72<br>72                |
| AV-723-1-D-(* ) / (* ) 191-401  | TCM (I)O-470 Series   | 1000  | 72                      |
| AV-723-1-D-(* ) / (* ) 198-427  | TCM (I)O-470 Series<br>TCM (TS)IO-520 Series<br>TCM (TS)IO-550 Series | 1000<br>1000<br>1000  | 72<br>72<br>72          |
| AV-723-1-D-(* ) / (* ) 204-427  | TCM (TS)IO-520 Series<br>TCM (TS)IO-550 Series                        | 1000<br>1000  | 72<br>72                |
| AV-723-1-D-(* ) / (* ) 183-415  | PBS TP 100  | 1500  | 72                      |
| AV-723-1-D-(* ) / (* ) 204-436  | PBS TP 100  | 1500  | 72                      |
| <b>AV-725 SERIES</b>  |   |   |                         |
| AV-725-1-E-(** ) / (** ) 230-433  | GE H Series   | 3600  | 72                      |
| AV-725-1-E-(** ) / (** ) 230-433  | Walter M601 Series  | 3600  | 72                      |
| AV-725-1-E-(** ) / (** ) 230-433  | Pratt&Whitney PT6 Series  | 3600  | 72                      |
| The following AV-725 propellers require Tear Down Inspection in Avia Propeller at 2600 +200 hours of operation (TSN).   |   | Na vrtulích AV-725 uvedených níže musí být po 2600 +200 hodinách provozu (TSN) provedena Tear Down Inspection (prohlídka) v Avia Propeller. |                         |
| 080058, 080059, 090012, 100011, 100020, 100021, 110005, 110006, 120033, 120034, 120035, 120036, 130006, 130019, 130036, 130039, 140018, 140019, 140033, 140034, 140039, 140045, 140046, 140049, 140050, 150001, 150002, 150006, 150008, 150033, 150035. |   |   |                         |

The technical content of this document is approved under authority of DOA No. EASA.21J.072.

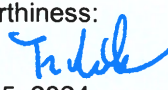

|   |   |  |                        |
|---|---|--|------------------------|
| Office of Airworthiness:<br>Zbyněk Tvrdlík<br>Date: August 15, 2024 | Prepared:<br>Michal Rout<br>Date: August 15, 2024 |  | Page : 7<br>Pages : 14 |
|---|---|--|------------------------|

Replaces edition of June 27, 2024 (1AU) ; Change No.R-41/24

|   |                                     |                         |
|---|-------------------------------------|-------------------------|
| AVIA PROPELLER Ltd.<br>Beranových 666<br>199 00 Praha 9<br>Czech Republic | <b>SERVICE BULLETIN<br/>No. 1AV</b> | DOA No.<br>EASA.21J.072 |
|---|-------------------------------------|-------------------------|

| Propeller Model<br><i>Verze vrtule</i>  | Engine<br><i>Motor</i>       | TBO   |                         |
|---|------------------------------|---|-------------------------|
|   |                              | Hours<br><i>Hodiny</i>  | Months<br><i>Měsíce</i> |
| <b>AV-803 SERIES</b>  |                              |   |                         |
| AV-803-1-E-(**)/(**) 250-412  | Walter M601 Series           | 1000  | 72                      |
| AV-803-1-E-(**)/(**) 270-420  | Walter M601 Series           | 1000  | 72                      |
| AV-803-1-E-(**)/(**) 236-422  | Walter M601 Series           | 1000  | 72                      |
| AV-803-1-E-(**)/(**) 213-423  | Walter M601 Series           | 1000  | 72                      |
| AV-803-1-E-(**)/(**) 250-412  | GE H Series                  | 1000  | 72                      |
| AV-803-1-E-(**)/(**) 270-420  | GE H Series                  | 1000  | 72                      |
| AV-803-1-E-(**)/(**) 236-422  | GE H Series                  | 1000  | 72                      |
| AV-803-1-E-(**)/(**) 213-423  | GE H Series                  | 1000  | 72                      |
| AV-803-1-B-(*)(*) 250-412   | Vedeneyev M-14P              | 600 / 1000 <i>Note 1</i>  | 72                      |
| AV-803-1-D-(*)(*) 250-412   | Vedeneyev M-14P              | 600 / 1000 <i>Note 1</i>  | 72                      |
| AV-803-1-K-(*)(*) 250-412   | Vedeneyev M-14P              | 600 / 1000 <i>Note 1</i>  | 72                      |
| Note 1: 1000-hour limit applies to propellers manufactured during or after January 2013 and to all overhauled propellers. |                              | Note 1: Limit 1000 hodin se vztahuje na vrtule vyrobené od ledna 2013 a na všechny vrtule s provedenou generální opravou. |                         |
| <b>AV-804 SERIES</b>  |                              |   |                         |
| AV-804-1-E-(**)/(**) 250-441  | GE H85-200                   | 3600 <i>Note 2</i>  | 72                      |
| Note 2: Tear Down Inspection in Avia Propeller is required at 2000 ±100 hours of operation (TSN).                         |                              | Note 2: Po 2000 ±100 hodinách provozu (TSN) musí být provedena Tear Down Inspection (prohlídka) v Avia Propeller.         |                         |
| <b>AV-842 SERIES</b>  |                              |   |                         |
| AV-842-1-B-(*)(*) 183-402   | Lycoming (AE)(I)O-360 Series | 500   | 72                      |
| AV-842-1-B-(*)(*) 204-402   | Lycoming (AE)(I)O-360 Series | 500   | 72                      |
| AV-842-1-C-(*)(*) 183-402   | Lycoming (AE)(I)O-320 Series | 500   | 72                      |
| AV-842-1-C-(*)(*) 204-402   | Lycoming (AE)(I)O-320 Series | 500   | 72                      |
| AV-842-1-D-(*)(*) 183-402   | TCM (I)O-470 Series          | 500   | 72                      |
| AV-842-1-D-(*)(*) 204-402   | TCM (I)O-470 Series          | 500   | 72                      |
| <b>AV-843 SERIES</b>  |                              |   |                         |
| AV-843-1-B-(*)(*) 214-410   | Lycoming (AE)(I)O-360 Series | 500   | 72                      |
|   | Lycoming (AE)(I)O-540 Series | 500   | 72                      |
| AV-843-1-C-(*)(*) 214-410   | Lycoming (AE)(I)O-320 Series | 500   | 72                      |
| AV-843-1-D-(*)(*) 214-410   | TCM (I)O-470 Series          | 500   | 72                      |

The technical content of this document is approved under authority of DOA No. EASA.21J.072.

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| Office of Airworthiness:<br>Zbyněk Tvrdík <br>Date: August 15, 2024 | Prepared:<br>Michal Rout <br>Date: August 15, 2024 | Page : 8<br>Pages : 14 |
|--|---|------------------------|

Replaces edition of June 27, 2024 (1AU) ; Change No.R-41/24



|   |                                     |                             |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| AVIA PROPELLER Ltd.<br>Beranových 666<br>199 00 Praha 9<br>Czech Republic | <b>SERVICE BULLETIN<br/>No. 1AV</b> | DOA No.<br><br>EASA.21J.072 |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|

| <b>AV-844 SERIES</b>         |                          |            |           |
|------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| AV-844-1-E-(**)/(**) 208-407 | Walter M601 Series       | <b>500</b> | <b>72</b> |
| AV-844-1-E-(**)/(**) 245-411 | Walter M601 Series       | <b>500</b> | <b>72</b> |
| AV-844-1-E-(**)/(**) 208-407 | GE H Series              | <b>500</b> | <b>72</b> |
| AV-844-1-E-(**)/(**) 245-411 | GE H Series              | <b>500</b> | <b>72</b> |
| AV-844-1-E-(**)/(**) 208-407 | Pratt&Whitney PT6 Series | <b>500</b> | <b>72</b> |

**B. V-SERIES PROPELLERS**
**B. VRTULE ŘADY V**

| Propeller Model<br><i>Verze vrtule</i> | Engine<br><i>Motor</i>                    | TBO                    |                         |
|--|---|------------------------|-------------------------|
|  |   | Hours<br><i>Hodiny</i> | Months<br><i>Měsíce</i> |
| <b>V210 SERIES</b>                     |   |                        |                         |
| V210                                   | Jawa M150                                 | <b>250</b>             | <b>72</b>               |
| <b>V310 SERIES</b>                     |   |                        |                         |
| V310                                   | M137                                      | <b>750</b>             | <b>72</b>               |
|  | M337                                      | <b>750</b>             | <b>72</b>               |
| <b>V410 SERIES</b>                     |   |                        |                         |
| V410 / ( )                             | M332                                      | <b>1000</b>            | <b>72</b>               |
|  | Walter Minor M4-III                       | <b>1000</b>            | <b>72</b>               |
| From new to 1st Overhaul               | <i>Od vyrobení do 1. Generální opravy</i> |                        |                         |
| V410 / ( )                             | M332                                      | <b>800</b>             | <b>72</b>               |
|  | Walter Minor M4-III                       | <b>800</b>             | <b>72</b>               |
| From 1st to 2nd Overhaul               | <i>Od 1. do 2. Generální opravy</i>       |                        |                         |
| V410 / ( )                             | M332                                      | <b>700</b>             | <b>72</b>               |
|  | Walter Minor M4-III                       | <b>700</b>             | <b>72</b>               |
| Next Overhauls                         | <i>Další Generální opravy</i>             |                        |                         |
| V410A / ( )                            | M332                                      | <b>1000</b>            | <b>72</b>               |
|  | M337                                      | <b>1000</b>            | <b>72</b>               |
|  | Walter Minor M4-III                       | <b>1000</b>            | <b>72</b>               |
|  | Walter Minor M6-III                       | <b>1000</b>            | <b>72</b>               |
| From new to 1st Overhaul               | <i>Od vyrobení do 1. Generální opravy</i> |                        |                         |
| V410A / ( )                            | M332                                      | <b>800</b>             | <b>72</b>               |
|  | M337                                      | <b>800</b>             | <b>72</b>               |
|  | Walter Minor M4-III                       | <b>800</b>             | <b>72</b>               |
|  | Walter Minor M6-III                       | <b>800</b>             | <b>72</b>               |
| From 1st to 2nd Overhaul               | <i>Od 1. do 2. Generální opravy</i>       |                        |                         |
| V410A / ( )                            | M332                                      | <b>700</b>             | <b>72</b>               |
|  | M337                                      | <b>700</b>             | <b>72</b>               |
|  | Walter Minor M4-III                       | <b>700</b>             | <b>72</b>               |
|  | Walter Minor M6-III                       | <b>700</b>             | <b>72</b>               |
| Next Overhauls                         | <i>Další Generální opravy</i>             |                        |                         |

*The technical content of this document is approved under authority of DOA No. EASA.21J.072.*

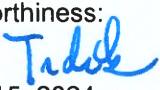

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| Office of Airworthiness:<br>Zbyněk Tvrđík<br>Date: August 15, 2024 | Prepared:<br>Michal Rout<br>Date: August 15, 2024 | Page : 9<br>Pages : 14 |
|--|---|------------------------|

Replaces edition of June 27, 2024 (1AU) ; Change No.R-41/24

|   |                                     |                             |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| AVIA PROPELLER Ltd.<br>Beranových 666<br>199 00 Praha 9<br>Czech Republic | <b>SERVICE BULLETIN<br/>No. 1AV</b> | DOA No.<br><br>EASA.21J.072 |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|

| Propeller Model<br>Verze vrtule  | Engine<br>Motor   | TBO                        |                        |
|--|---|----------------------------|------------------------|
|  |   | Hours<br>Hodiny            | Months<br>Měsíce       |
| <b>V410 SERIES (cont'd)</b>  |   |                            |                        |
| V410AT / ( )   | M337<br>Walter Minor M6-III   | <b>1000</b><br><b>1000</b> | <b>72</b><br><b>72</b> |
| From new to 1st Overhaul   | <i>Od vyrobení do 1. Generální opravy</i>   |                            |                        |
| V410AT / ( )   | M337<br>Walter Minor M6-III   | <b>800</b><br><b>800</b>   | <b>72</b><br><b>72</b> |
| From 1st to 2nd Overhaul   | <i>Od 1. do 2. Generální opravy</i>   |                            |                        |
| V410AT / ( )   | M337<br>Walter Minor M6-III   | <b>700</b><br><b>700</b>   | <b>72</b><br><b>72</b> |
| Next Overhauls   | <i>Další Generální opravy</i>   |                            |                        |
| V410T / ( )  | M332<br>Walter Minor M4-III   | <b>1000</b><br><b>1000</b> | <b>72</b><br><b>72</b> |
| From new to 1st Overhaul   | <i>Od vyrobení do 1. Generální opravy</i>   |                            |                        |
| V410T / ( )  | M332<br>Walter Minor M4-III   | <b>800</b><br><b>800</b>   | <b>72</b><br><b>72</b> |
| From 1st to 2nd Overhaul   | <i>Od 1. do 2. Generální opravy</i>   |                            |                        |
| V410T / ( )  | M332<br>Walter Minor M4-III   | <b>700</b><br><b>700</b>   | <b>72</b><br><b>72</b> |
| Next Overhauls   | <i>Další Generální opravy</i>   |                            |                        |
| <b>V500 SERIES</b>   |   |                            |                        |
| V500A  | M337A , M337AK  | <b>800</b>                 | <b>72</b>              |
| Manufactured or overhauled before July 1986  | <i>Vyrobené nebo opravené do června 1986</i>  |                            |                        |
| CAUTION: Aerobatic operation - see section 5   | <i>UPOZORNĚNÍ: Akrobatický provoz - viz. oddíl 5</i>  |                            |                        |
| V500A  | M337A , M337AK  | <b>1000</b>                | <b>72</b>              |
| Manufactured or overhauled between July 1986 and June 1991   | <i>Vyrobené nebo opravené mezi červencem 1986 a červnem 1991</i>  |                            |                        |
| CAUTION: Aerobatic operation - see section 5   | <i>UPOZORNĚNÍ: Akrobatický provoz - viz. oddíl 5</i>  |                            |                        |
| V500A  | M337A , M337AK  | <b>2000</b>                | <b>72</b>              |
| Manufactured or overhauled during and after July 1991 and propellers of these S/N :<br>01060 726 , 12060 787 , 12060 788 | <i>Vyrobené nebo opravené od července 1991 a vrtule těchto výrobních čísel :<br/>01060 726 , 12060787 , 12060 788</i> |                            |                        |
| CAUTION: Aerobatic operation - see section 5   | <i>UPOZORNĚNÍ: Akrobatický provoz - viz. oddíl 5</i>  |                            |                        |

The technical content of this document is approved under authority of DOA No. EASA.21J.072.

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| Office of Airworthiness:<br>Zbyněk Tvrdek <br>Date: August 15, 2024 | Prepared:<br>Michal Rout <br>Date: August 15, 2024 | Page : 10<br><br>Pages : 14 |
|--|---|-----------------------------|



Replaces edition of June 27, 2024 (1AU) ; Change No.R-41/24



|   |                                     |                         |
|---|-------------------------------------|-------------------------|
| AVIA PROPELLER Ltd.<br>Beranových 666<br>199 00 Praha 9<br>Czech Republic | <b>SERVICE BULLETIN<br/>No. 1AV</b> | DOA No.<br>EASA.21J.072 |
|---|-------------------------------------|-------------------------|

| Propeller Model<br><i>Verze vrtule</i>                | Engine<br><i>Motor</i>                | TBO   |                         |
|---|---------------------------------------|---|-------------------------|
|   |                                       | Hours<br><i>Hodiny</i>                        | Months<br><i>Měsíce</i> |
| <b>V503 SERIES</b>                                    |                                       |   |                         |
| V503  | M137A<br>Walter Minor M6-III          | 800<br>800                                    | 72<br>72                |
| CAUTION: Aerobatic operation - see section 5          |                                       | UPOZORNĚNÍ: Akrobatický provoz - viz. oddíl 5 |                         |
| V503A   | M137A , M137AZ<br>Walter Minor M6-III | 800   | 72                      |
| Manufactured or overhauled before July 1986           |                                       | Vyrobené nebo opravené do června 1986         |                         |
| CAUTION: Aerobatic operation - see section 5          |                                       | UPOZORNĚNÍ: Akrobatický provoz - viz. oddíl 5 |                         |
| V503A   | M137A , M137AZ<br>Walter Minor M6-III | 1000  | 72                      |
| Manufactured or overhauled during and after July 1986 |                                       | Vyrobené nebo opravené od července 1986       |                         |
| CAUTION: Aerobatic operation - see section 5          |                                       | UPOZORNĚNÍ: Akrobatický provoz - viz. oddíl 5 |                         |
| V503AP  | Lycoming (I)O-320 Series              | 1000  | 60                      |
| <b>V506 SERIES</b>                                    |                                       |   |                         |
| V506  | M337                                  | 1000  | 72                      |
| From new to 1st Overhaul                              |                                       | Od vyrobení do 1. Generální opravy            |                         |
| V506  | M337                                  | 800   | 72                      |
| Next Overhauls  |                                       | Další Generální opravy                        |                         |
| <b>V508 SERIES</b>                                    |                                       |   |                         |
| V508 / ( ) / ( )                                      | Walter M601 Series                    | 500   | 60                      |
| Up to S/N 53059 052                                   |                                       | Do výr.čísla 53059 052                        |                         |
| V508 / ( ) / ( )                                      | Walter M601 Series                    | 750   | 60                      |
| From S/N 53059 053 to 74059 205                       |                                       | Od výr.čísla 53059 053 do 74059 205           |                         |
| V508 / ( ) / ( )                                      | Walter M601 Series                    | 1000  | 60                      |
| Overhauled during or after January 1980               |                                       | Generálované od ledna 1980                    |                         |
| V508B / ( ) / ( )                                     | Walter M601 Series                    | 1000  | 60                      |
| From S/N 74065 301 to 04065 908                       |                                       | Od výr.čísla 74065 301 do 04065 908           |                         |
| V508B / ( ) / ( )                                     | Walter M601 Series                    | 1500  | 60                      |
| From S/N 04065 909 to 14065 1230                      |                                       | Od výr.čísla 04065 909 do 14065 1230          |                         |
| V508B / ( ) / ( )                                     | Walter M601 Series                    | 2000  | 60                      |
| From S/N 14065 1231                                   |                                       | Od výr.čísla 14065 1231                       |                         |

The technical content of this document is approved under authority of DOA No. EASA.21J.072.

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| Office of Airworthiness:<br>Zbyněk Tvrdek <br>Date: August 15, 2024 | Prepared:<br>Michal Rout <br>Date: August 15, 2024 | Page : 11<br>Pages : 14 |
|--|---|-------------------------|

Replaces edition of June 27, 2024 (1AU) ; Change No.R-41/24

|   |                                     |                         |
|---|-------------------------------------|-------------------------|
| AVIA PROPELLER Ltd.<br>Beranových 666<br>199 00 Praha 9<br>Czech Republic | <b>SERVICE BULLETIN<br/>No. 1AV</b> | DOA No.<br>EASA.21J.072 |
|---|-------------------------------------|-------------------------|

| Propeller Model<br>Verze vrtule  | Engine<br>Motor   | TBO             |                  |
|--|---|-----------------|------------------|
|  |   | Hours<br>Hodiny | Months<br>Měsíce |
| <b>V508 SERIES (cont'd)</b>  |   |                 |                  |
| V508D / ( ) / ( )  | Walter M601 Series  | 2500            | 72               |
| V508D-2 / ( ) / ( )  | Walter M601 Series  | 2500            | 72               |
| V508D-AG / ( ) / ( )   | Walter M601 Series  | 2500            | 72               |
| V508E / ( ) / ( )  | Walter M601 Series  | 2500            | 72               |
| V508E-AG / ( ) / ( )   | Walter M601 Series  | 2500            | 72               |
| CAUTION:<br>TBO-restricted installation - see Section 8  | UPOZORNĚNÍ:<br>Instalace s omezeným TBO -viz. Oddíl 8   |                 |                  |
| V508H / ( ) / ( )  | GE H Series   | 2500            | 72               |
| V508H / ( ) / ( )  | Pratt&Whitney PT6 Series  | 2500            | 72               |
| V508Z / ( ) / ( )  | Walter M601 Series  | 2500            | 72               |
| <b>V510 SERIES</b>   |   |                 |                  |
| V510 / ( ) / ( )   | Walter M601 Series  | 1000            | 60               |
| From S/N 52068 001 to 54068 030  | Od výr.čísla 52068 001 do 54068 030   |                 |                  |
| V510 / ( ) / ( )   | Walter M601 Series  | 1500            | 60               |
| From S/N 61068 031 to 04068 1002   | Od výr.čísla 61068 031 do 04068 1002  |                 |                  |
| V510 / ( ) / ( )   | Walter M601 Series  | 2000            | 60               |
| From S/N 04068 1003 to 52068 1225  | Od výr.čísla 04068 1003 do 52068 1225   |                 |                  |
| V510 / ( ) / ( )   | Walter M601 Series  | 3500            | 72               |
| From S/N 52068 1226 and beyond (including all propellers with 6-digit serial number-see section Propeller Serial Numbers). | Od výr.čísla 52068 1226 dále (včetně všech vrtulí se šestimístným výrobním číslem-viz. oddíl Výrobní čísla vrtulí). |                 |                  |
| This applies also to all propellers overhauled during or after January 2000.   | Platí také pro všechny vrtule generálované od ledna 2000.   |                 |                  |
| V510 / ( ) / ( )   | GE H Series   | 3500            | 72               |
| V510AG / ( ) / ( )   | Walter M601 Series  | 2000            | 72               |
| V510T / ( ) / ( )  | Walter M601T  | 1000            | 72               |
| <b>V520 SERIES</b>   |   |                 |                  |
| V520   | M462 , M462RF   | 1000            | 60               |

The technical content of this document is approved under authority of DOA No. EASA.21J.072.

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| Office of Airworthiness:<br>Zbyněk Tvrdek<br>Date: August 15, 2024 | Prepared:<br>Michal Rout<br>Date: August 15, 2024 | Page : 12<br>Pages : 14 |
|--|---|-------------------------|

Replaces edition of June 27, 2024 (1AU) ; Change No.R-41/24



|   |                                     |                         |
|---|-------------------------------------|-------------------------|
| AVIA PROPELLER Ltd.<br>Beranových 666<br>199 00 Praha 9<br>Czech Republic | <b>SERVICE BULLETIN<br/>No. 1AV</b> | DOA No.<br>EASA.21J.072 |
|---|-------------------------------------|-------------------------|

**C. OIL PRESSURE DISTRIBUTOR**
**C. OIL PRESSURE DISTRIBUTOR**

| Oil Pressure Distributor<br><i>Rozvaděč tlakového oleje</i> | Engine<br><i>Motor</i> | TBO  |                         |
|---|------------------------|--|-------------------------|
|   |                        | Hours<br><i>Hodiny</i>                               | Months<br><i>Měsíce</i> |
| V506-6<br>From new to 1st Overhaul                          | M337                   | 1000   | 72                      |
|   |                        | <i>Od vyrobení do 1. Generální opravy</i>            |                         |
| V506-6<br>Next Overhauls                                    | M337                   | 800  | 72                      |
|   |                        | <i>Další Generální opravy</i>                        |                         |
| V506-6.1<br>From new to 1st Overhaul                        | M337                   | 1000   | 72                      |
|   |                        | <i>Od vyrobení do 1. Generální opravy</i>            |                         |
| V506-6.1<br>Next Overhauls                                  | M337                   | 800  | 72                      |
|   |                        | <i>Další Generální opravy</i>                        |                         |
| P7900<br>From new to 1st Overhaul                           | M337                   | 1000   | 72                      |
|   |                        | <i>Od vyrobení do 1. Generální opravy</i>            |                         |
| P7900<br>Next Overhauls                                     | M337                   | 800  | 72                      |
|   |                        | <i>Další Generální opravy</i>                        |                         |
| P7900.01<br>CAUTION: Aerobatic operation - see section 5    | M337A , M337AK         | 1000   | 72                      |
|   |                        | <i>UPOZORNĚNÍ: Akrobatický provoz - viz. oddíl 5</i> |                         |
| LUN7902<br>CAUTION: Aerobatic operation - see section 5     | M337A , M337AK         | 2000   | 72                      |
|   |                        | <i>UPOZORNĚNÍ: Akrobatický provoz - viz. oddíl 5</i> |                         |
| LUN7902-1   | M337                   | 2000   | 72                      |

**D. FEATHERING PUMP**
**D. PRAPOROVACÍ ČERPADLO**

| Feathering Pump<br><i>Praporovací čerpadlo</i> | TBO                    |                         |
|--|------------------------|-------------------------|
|  | Hours<br><i>Hodiny</i> | Months<br><i>Měsíce</i> |
| AFP-28-( )                                     | 3600                   | 72                      |

**E. PROPELLER GOVERNOR**
**E. REGULÁTOR VRTULE**

| Propeller Governor<br><i>Regulátor vrtule</i> | TBO   |                         |
|---|---|-------------------------|
|   | Hours<br><i>Hodiny</i>                              | Months<br><i>Měsíce</i> |
| P-8( )-( )                                    | 2400  | 72                      |
| P-9( )-( ), except P-940-( )                  | 2400  | 72                      |
| P-940-( ) only                                | 3600  | 72                      |
| P-W( )-( )<br>EA78( ) / P-W( )-( )E           | refer to applicable Engine Maintenance Manual (EMM) |                         |

*The technical content of this document is approved under authority of DOA No. EASA.21J.072.*

|  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| Office of Airworthiness:<br>Zbyněk Tvrdek<br>Date: August 15, 2024 | Prepared:<br>Michal Rout<br>Date: August 15, 2024 | Page : 13<br>Pages : 14 |
|--|---|-------------------------|

Replaces edition of June 27, 2024 (1AU) ; Change No.R-41/24

|   |                                      |                             |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| AVIA PROPELLER Ltd.<br>Beranových 666<br>199 00 Praha 9<br>Czech Republic | <b>SERVICE BULLETIN<br/>No. 1 AV</b> | DOA No.<br><br>EASA.21J.072 |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|

### 8. TBO-RESTRICTED INSTALLATIONS

Some propeller, governor, oil pressure distributor, feathering pump, when installed on an engine or aircraft, may require overhaul before TBO limits specified in Section 7.

### 8. INSTALACE S OMEZENÝM TBO

Některé vrtule, regulátor, rozvaděč tlakového oleje, praporovací čerpadlo, pokud jsou instalovány na motoru nebo letounu, mohou vyžadovat generální opravu dříve než je limit TBO uvedený v oddílu 7.

#### A. PROPELLER

| Propeller Model<br><i>Verze vrtule</i> | Aircraft<br><i>Letoun</i> | Engine<br><i>Motor</i> | TBO                    |                         |
|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|  |                           |                        | Hours<br><i>Hodiny</i> | Months<br><i>Měsíce</i> |
| V508E-AG/106/A                         | Turbo-Shark (Sukhoi 26MX) | Walter M601T           | 500                    | 72                      |

#### A. VRTULE

#### B. OIL PRESSURE DISTRIBUTOR

Unless otherwise specified, please refer to the latest engine manual for TBO-restricted installation information.

#### B. ROZVADĚČ TLAKOVÉHO OLEJE

Pokud není uvedeno jinak, naleznete informace o instalacích s omezeným TBO v platném vydání příručky motoru.

#### C. FEATHERING PUMP

Unless otherwise specified, please refer to the latest aircraft manual for TBO-restricted installation information.

#### C. PRAPOROVACÍ ČERPADLO

Pokud není uvedeno jinak, naleznete informace o instalacích s omezeným TBO v platném vydání příručky letounu.

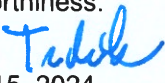

#### D. PROPELLER GOVERNOR

Unless otherwise specified, please refer to the latest engine manual for TBO-restricted installation information.

#### D. REGULÁTOR VRTULE

Pokud není uvedeno jinak, naleznete informace o instalacích s omezeným TBO v platném vydání příručky motoru.

*The technical content of this document is approved under authority of DOA No. EASA.21J.072.*

|   |   |  |                             |
|---|---|--|-----------------------------|
| Office of Airworthiness:<br>Zbyněk Tvrdlík <br>Date: August 15, 2024 | Prepared:<br>Michal Rout <br>Date: August 15, 2024 |  | Page : 14<br><br>Pages : 14 |
|---|---|--|-----------------------------|

Replaces edition of June 27, 2024 (1AU) ; Change No.R-41/24